














Localization of the building in the city موقع المبنى ضمن المدينة

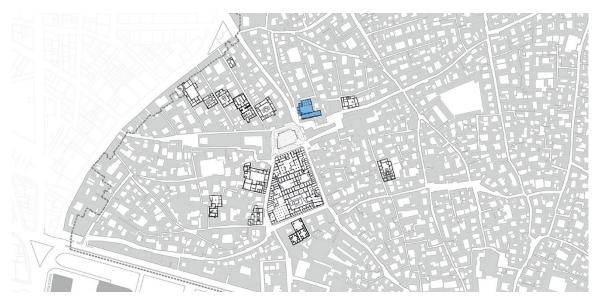

Jami Sharaf location in al-Judayda quarter (Syrian Heritage Archive Project after BTU Cottbus 2016)




Jami Sharaf location in al-Judayda quarter (Syrian Heritage Archive Project by Google Earth, July 7, 2018)

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.)

<u>Mission</u>

Rapid Damage Assessment تقييم سريع للأضرار

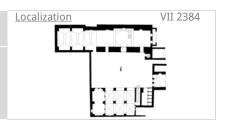



Courtyard and southern part of Jami Sharaf (©Lamia Jasser, 2010)




Courtyard and southern part of Jami Sharaf after destruction (©Museum für Islamische Kunst-Berlin, 2019)



GROUNDPLAN & LOCALIZATION OF DAMAGE

مسقط أرضي و تحديد موقع الأضرار

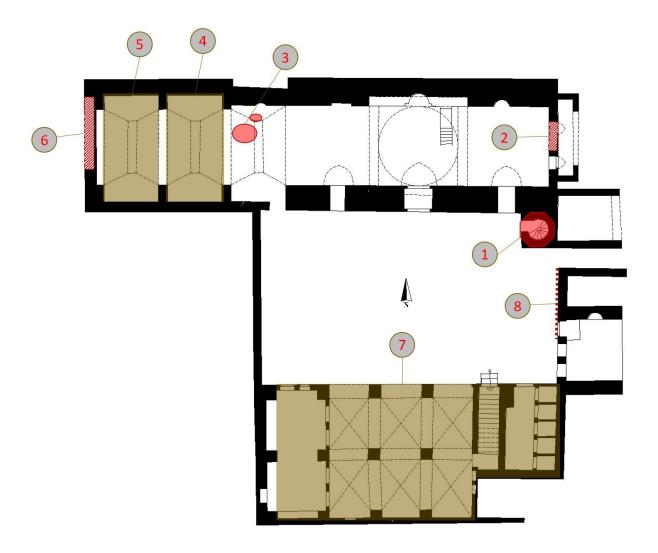

Syrian Heritage Archive project after BTU Cottbus 2016

Date of Report 2019-June-10


Report made by

A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.)

Mission

Rapid Damage Assessment

تقييم سريع للأضرار

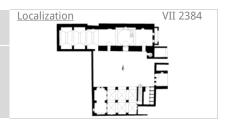

BRIEF SUMMARY

Jami Sharaf is a Mamluk style mosque with octagonal minaret. It has been erected by massive stone and brickwork including handcrafted stone decorations and inscriptions. It has suffered serious damage in several areas due to tunnel bombs: the minaret is collapsed, the two vaults of the prayer hall have been destroyed or seriously damaged, the northern side of the mosque that includes ablution room and toilets has been destroyed and the walls of prayer are seriously damaged. the yard is filled with building rubble. An emergency structural stabilization of the damaged sections is strictly recommended.

Value / SpecificsThe mosque represents architecture and decoration work of the Mamluk local style.

Recommendation class RC3 > Major repairs (Minaret: RC4 > Rebuilding / Reconstruction)

SURVEY	
Туре	Mamluk mosque traditional local style.
Construction & technique	Massive natural stone masonry, 2-3 shell masonry (with rubble infill)
Material	Limestone, bricks, mortar, wood, concrete steel, plasterwork, paint
Surface Design	Ashlar, rough stone, stone decoration carved / sculptured; smooth plaster
Notes	This rapid assessment is limited exclusively to the damaged areas.

CONDITION ASSESSMENT 1 Minaret 2 Eastern wall of the prayer hall 3 4 5 6 wall and vaults at the Prayer hall 7 Northern hall 8 Wall at the east of the courtyard

Cause of damage Effects of war: tunnel explosion, shelling, shrapnel etc.

Collapse: minaret, dome and vaults of the prayer hall, northern hall, pillars, arches, concrete roof

Kind of damage

Structural damage: walls and vaults

Local damage: loss, voids, outbreaks, bullet holes, loose components and stones, fractures / cracks

Scope of damage 8 main damaged areas. More than 50% of the entire building.

Risk Local danger of collapse due to structural damage

RECOMMENDATIONS

RECOMMENDAT	10143
Urgent intervention	Safeguarding measures: emergency structural stabilization of the remains of the vaults and the remains of the northern hall. Protective measures: protection of exposed masonry against rain.
Further recommended intervention	Rebuilding/Reconstruction of minaret, vaults and the northern hall. Any repairs or rebuilding should be carried out largely with original materials and according to historically transmitted procedures and techniques. General advice: Building Documentation: All-round systematic photographic documentation (stadia, photogrammetric, 3D) of the building, the damaged areas and the rubble (see guideline Documentation) Rubble management: keep, safe and store the rubble on site (see guideline below); Inspection of the site for explosive ordnance. Special attention to inscriptions and decorated stones must be protected from robbery and decay.
Need for experts Further investigations	Imperative needs: structural study and planning (responsible: civil engineer, stress analyst) Expert opinions: restoration and scientific investigations, building archaeology regarding the building

techniques.

Note

The object has a record in the Built Heritage Database of Syrian Heritage Archive Project. As of August 2019, the Project has collected and archived 80 pre and post conflict photos and an

architectural plan of the Jami' Sharaf.


Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.)

Mission

Rapid Damage Assessment

تقييم سريع للأضرار

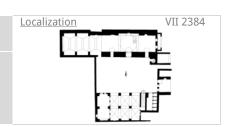

ملخّص موجز

جامع شرف هو جامع على النمط المملوكي مع مئذنة مثمنة. بني بحجارة ضخمة مع استخدام للقرميد والحجارة المزخرفة. تعرض جامع شرف لأضرار جسيمة فى عدة مناطق: المئذنة انهارت بشكل كامل، ودمار قبوتين في الطرف الغربي من سقف قاعة الصلاة وقبوة ثالثة تضررت جزئياً، ودمار شبه كامل للقاعة الشمالية من صحن الجامع والذي يضم الموضئ والمراحيض، وهناك فجوات متعددة في جدران قاعة الصلاة. صحن الجامع ملىء بالركام وخاصة ركام المئذنة. يوصى بضرورة التدعيم الإنشائي العاجل لمناطق الضرر والمحافظة على ركام المئذنة.

الأهمية/ الخصائص يمثل جامع شرف نمطاً معمارياً مملوكياً بتقاليد محلية حلبية ومئذنة مثمنة.

فئة التوصية بتقييم عام 3 (RC3): إصلاحات أساسية بناءً على التشخيص / المئذنة (RC4) إعادة بناء	فئة التوصيف
	المعاينة
جامع مملوكي بطراز محلي	النمط
حجر طببعي ضخم ، 2-3 طبقة (مع ركام تحشية)	الإنشاء والتقنبة
حجر كلسي، قرميد، مونة، اسمنت مسلح، كلسة، طلاء	المواد
حجر مقصب (نحیت)، حجر خام، حجر محفور/ منحوت، کلسة ناعمة، دهان	الإكساء
	-:- II = =
	تقييم الوضع
1 المئذنة 2 الجدار الشرقي لقاعة الصلاة 3 4 5 6 جدار وقبوات في قاعة الصلاة 7 القاعة الشمالية 8 جدار شرق الباحة	الجزء / العنصر
	المتضرر من البناء
آثار الحرب: تفجيرات الانفاق، القصف، الشظايا، الخ	سبب الأضرار
انهيار: المئذنة وقبوات قاعة الصلاة و والقاعة الشمالية، دعامات، أقواس، سقف اسمنتي	نوع الأضرار
ضرر إنشائي: جدران وقبوات ضرر موضعي: فجوات، عناصر وأحجار مخلخلة، تصدعات / تشققات	
صرر موضعي: فجوات، عناصر واحجار معتعبه، تصدعات / تستسات ثمان مناطق رئيسة متضررة: أكثر من 50% من كامل البناء	مجال الأضرار
خطر الإنهيار فى الموقع بسبب الأضرار الإنشائية	الخطر
معرب هيروي سوح بسبب العصرار ۽ سميد	الخنظر
	التوصيات
تدابير حماية : تدعيم إنشائي عاجل لبقايا القبوات في قاعة الصلاة و بقايا القاعة الشمالية.	اجراءات عاجلة
تدابير وقائية : حماية أجزاء البناء المكشوفة و المعرضة للمطر.	
إعادة بناء المئذنة وقبوات قاعة الصلاة والقاعة الشمالية وإصلاح الجدار الغربي في الباحة.	توصيات إضافية
يجب أن تتم عمليات الإصلاح وإعادة البناء باستخدام الحجارة الأصلية بشكل أساسي ووفقاً للإجراءات والتقنيات التاريخية	
المتوارثة.	
توثيق المبنى: توثيق فوتوغرافي منهجي للبناء من جميع الجهات (ستاديا، فوتوغراميتري، ثري دي)، المناطق المتضررة والأنقاض	
(انظر الدليل الإرشادية للتوثيق). إدارة الركام (انظر الدليل الإرشادي)	
الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن: من الضروري حماية أجزاء البناء المكشوفة ضد المطر (مثل التغطية بالقماش المشمّع).	
المسلمي. احتياجات أساسية: دراسة إنشائية ووضع خطة من قبل مهندس مدني أو/و محلل إجهادات.	الحاجة للخبراء
<u>آراء خبراء:</u> الترميم و الحاجة لدراسات علمية آثارية للمبنى لأجل التعرف على تقنيات البناء.	اتحاجه تتحبراء (تشخيص إضافي)
هذا المبنى له سجل ضمن قاعدة بيانات المباني الأثرية في مشروع توثيق التراث السوري.	،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحلول شهر حزيران 2019، كان المشروع قد جمع وأرشف 80 صورة ومخطط معماري لجامع العادلية لفترة قبل وبعد النزاع.	

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.)


<u>Mission</u>

Rapid Damage Assessment تقییم سریع للأضرار



Damage No. 1



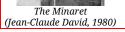



The Minaret of Jami` Sharaf pre-collapsing by the explosions by al-Safwa Brigade (YouTube 26.04.2015)



Minaret rubble at the courtyard (Museum for Islamic Art-Berlin, Sept. 2019)

التقييم التفصيلي

المئذنة: الجذع المثمن والشرفة الخارجية والجوسق	Building part عنصر البناء	Minaret: octagonal shaft with balcony and domed small tower at the top.
بنيان من الحجر الطببعي ، طبقنين بناء!	Construction الإنشاء	Natural stone masonry, 2-shell-masonry
حجر کلسي، خشب.	Building material مواد البناء	Limestone, wood, metal
(نحیت) وحجر تلبیس وحجر محفور/ منحوت حجر مقصب	Surface design الإكساء	Ashlar, stone incrustation, carved / sculptured
بتأثير تفجيرات الانفاق خسارة كاملة	damage	Impact by tunnel explosion Complete loss
فقدان كامل: 100% فقدان كامل لكتلة المئذنة		Total loss: 100% Physically complete destruction of the minaret
فقدان کامل	Condition class فئة الحالة	CC 4 – Total loss
خسارة بقية حطام المئذنة	Risk خطورة	Loss of the remaining fragments of the minaret
الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن. توثيق المبنى, إعادة البناء.		Keep, safe and store the rubble on site Building documentation, Rebuilding/Reconstruction
مدی قصیر	Urgency class فئة ضرورة الاستجابة	UC 2 - short term
حفظ الركام وفرزه بعناية وخاصة بقايا الحجارة المزخرفة حيث يجب حمايتها من السرقة و التلف.		Carefully safe the rubble especially inscriptions and decorated stones must be protected from robbery and decay.

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.)

<u>Mission</u>

Rapid Damage Assessment


تقييم سريع للأضرار



Damage No. 2

2 / UC 2



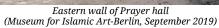



Outside facade of Eastern wall of Prayer hall (Jean-Claude David, 1980)

التقييم التفصيلي

الجدار الشرقي لقاعة الصلاة	Building part عنصر البناء	Eastern wall of the prayer hall
حجر طبيعي، طبقتين بناء وحشوة	Construction الإنشاء	Natural stone masonry, 2-shells and infill
حجر کلسي	Building material مواد البناء	Limestone
حجر مقصب (نحيت) وحجر تلبيس وكلسة	Surface design الإكساء	Ashlar, stone incrustation, plaster
بتأثير القصف و تفجيرات الأنفاق و الشظايا فتحة في الجدار عناصر وأحجار مخلخلة و مفقودة وفجوات وتصدّعات / تشققات	Cause /kind of damage سبب ونوع الضرر	Impact by shelling and tunnel explosion A shaped hole in the wall loose components and stones, outbreaks, bullet holes
فقدان القبّة بنسبة؛ 20 %	Scope of damage (estimated quantity) مجال الضرر (کمیة تقدیریة)	Loss of the wall: 20 %
أعراض متوسطة	Condition class فئة الحالة	CC 2 - Moderately strong symptoms
خطر انهيار بقية الجدار	حصوره	Risk of collapse
التثبيت الإنشائي بالتدعيم العاجل رأي خبير الإنشاء، توثيق المبنى، التثبيت وإعادة البناء الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن.	Recommendation توصیات	Structural stabilization by emergency shoring Static expert opinion. Building documentation. Consolidation, Rebuilding. Keep, safe and store the rubble on site.
مدی قصیر	Urgency class فئة ضرورة الاستجابة	UC 2 – short term

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.)

<u>Mission</u>

Rapid Damage Assessment


تقييم سريع للأضرار



Damage No. 3





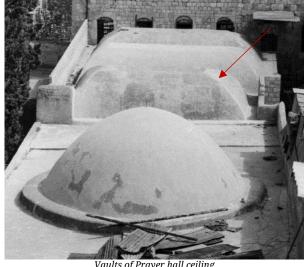

Vaults of Prayer hall ceiling (Jean-Claude David, 1980)

التقييم التفصيلي

قبوة في سقف قاعة الصلاة	Building part عنصر البناء	A vault of the prayer hall ceiling
بناء من القرميد (طوب مشوي).	Construction الإنشاء	Brick masonry
قرمید، مونة	Building material مواد البناء	Bricks, mortar
خارجي: زريقة داخلي: كلسة ناعمة		Extrados: rendered Intrados: smoothed plaster
بتأثير القصف و تفجيرات الأنفاق و الشظايا فجوتان في القبوة عناصر وأحجار مخلخلة و مفقودة وفجوات وتصدّعات / تشققات	Cause / kind of damage سبب ونوع الضرر	Impact by shelling and effects of tunnel bomb Shaped holes in the vault loose components and bricks, outbreaks, voids, fractures / cracks
فقدان بنسبة: 50%	Scope of damage (estimated quantity) مجال الضرر (کمیة تقدیریة)	Loss of the dome: 50%
أعراض كبيرة	Condition class فئة الحالة	CC 3 - severe damage
خطر الانهيار	Risk خطورة	Risk of collapse
التثبيت الإنشائي بالتدعيم العاجل رأي خبير الإنشاء، توثيق المبنى، التثبيت، إعادة البناء الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن. من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (ركام التحشية) ضد المطر (مثلاً التغطية بالقماش المشمّع).	توصیات Urgency class	Structural stabilization by emergency shoring Static expert opinion Building documentation Consolidation, Rebuilding Keep, safe and store the rubble on site It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).
مستعجل وفوري	فئة ضرورة الاستجابة	UC 3 - Urgent and immediate

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.)

<u>Mission</u>

Rapid Damage Assessment


تقييم سريع للأضرار




Damage No. 4 - 5 - 6





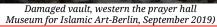

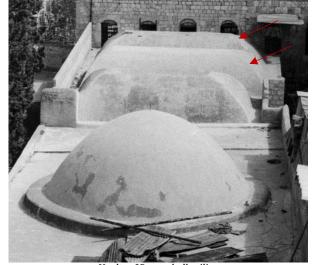

Vaults of Prayer hall ceiling (Jean-Claude David, 1980)

التقييم التفصيلي


قبوتان في سقف قاعة الصلاة و جدار حامل مع قوس	Building part عنصر البناء	Two vaults of the prayer hall ceiling and a load bearing wall with arch
حجر طبيعي و قرميد (طوب مشوي) للقبوات	Construction الإنشاء	Limestone masonry, vaults made of bricks
حجر كلسي، قرميد، مونة	Building material مواد البناء	Limestone, bricks, mortar
خارجي: زريقة	Surface design	Extrados: rendered
 داخلي: كلسة ناعمة	الإكساء	Intrados: smoothed plaster
بتأثير القصف و تفجيرات الأنفاق و الشظايا	Cause / kind of	Impact by shelling and effects of tunnel bomb
خسارة كاملة للقبوتان	damage	Total loss of the vaults
عناصر وأحجار مخلخلة و مفقودة وفجوات وتصدّعات / تشققات	سبب ونوع الضرر	loose components and bricks, outbreaks, voids, fractures / cracks
فقدان كامل للقبوتين: 100% الجدار فقدان بنسبة: 70 %		Loss of the vaults: 100 % Wall Masonry: 70 %
فقدان کامل	Condition class فئة الحالة	CC 4 – Total loss
خطر انهيار بقابا الجدران مع الاقواس	Risk خطورة	Risk of collapse
التثبيت الإنشائي بالتدعيم العاجل		Structural stabilization by emergency shoring
رأى خبير الإنشاء، توثيق المبنى، التثبيت، إعادة البناء	توصیات	Structural study plus Static expert opinion Building documentation
 الإحتفاظ بالأنقاض فى الموقع وتخزينها بشكل آمن.		Consolidation, Rebuilding
من الضرورى حماية الأحجار المكشوفة (ركام التحشية) ضد المطر		Keep, safe and store the rubble on site
رمثلاً التغطية بالقماش المشمّع). (مثلاً التغطية بالقماش المشمّع).		It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).
مستعجل وفوري	Urgency class فئة ضرورة الاستجابة	UC 3 - Urgent and immediate

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.)

<u>Mission</u>

Rapid Damage Assessment تقییم سریع للأضرار

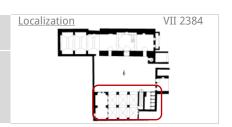

Damage No. 7 / 2019

CC 3 / UC 1



Remains of the arcade hall, north of the courtyard (Museum for Islamic Art-Berlin, September 2019)


التقييم التفصيلي

قاعة جنوب الباحة	عنظر البناء	hall, north of the courtyard
بناء من الحجر الطبيعي ، طبقتين من الحجر الضخم وحشوة	Construction الإنشاء	Massive 2-shell- natural stone masonry with rubble infill
حجر کلسي، مونة، معدن	Building material مواد البناء	Limestone, mortar, metal etc.
حجر مقصب، دعامات، أقواس، حجر تلبيس، حجر محفور/ منحوت	Surface design الإكساء	Ashlar, pillars, arches, stone incrustation, carved + sculptured
بتأثير القصف انهيار أقواس و أعمدة وقبوات وسقف <تضرر أجزاء البناء المكشوفة، عناصر وأحجار مخلخلة ، كسور / شقوق	Cause /kind of damage	Impact by tunnel explosion Collapsed pillars, arches, vaults and ceiling, damage of the exposed masonry and infill. loose components and stones, outbreaks, voids, fractures / cracks
فقدان : 95%	Scope of damage (estimated quantity) مجال الضرر (کمیة تقدیریة)	Loss: 90 %
أعراض كبيرة	Condition class فئة الحالة	CC 3 - Major symptoms
أضرار جسيمة وخطر انهيار أعمدة و جدران مجاورة	Risk مخاطر	Risk of collapse of the remains and the adjacent walls
التثبيت الإنشائي بالتدعيم العاجل رأي خبير الإنشاء، توثيق المبنى، التثبيت وإعادة البناء الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن. من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر (مثل التغطية بالقماش المشمّع).	توصیات	Structural stabilization by emergency shoring Structural study plus Static expert opinion Building documentation Consolidation, Rebuilding Keep, safe and store the rubble on site It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).
إعادة البناء / إعادة الإعمار / عرض أثري،	Urgency class فئة ضرورة الاستجابة	UC 1 - Rebuilding / Reconstruction / Archaeological presentation etc.
حفظ الركام وترتيبه بعناية وخاصة بقايا الحجارة المزخرفة حيث يجب حمايتها من السرقة و التلف.		Carefully safe and store the rubble especially decorated stones must be protected from robbery and decay.

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.) Mission

Rapid Damage Assessment تقييم سريع للأضرار

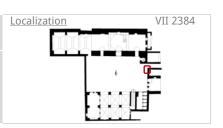

Damage No. 8

CC 3 / UC 1



Damaged room façade, east of the courtyard (Museum for Islamic Art-Berlin, September 2019)

Detailed Assessment التقييم التفصيلي **Building part** جدار، شرق الباحة Wall, east of the courtyard عنصر البناء Construction حجر طببعی ، طبقتین بناء وحشوة Massive 2-shell- natural stone masonry with rubble infill الإنشاء **Building material** حجر کلسی، مونة Limestone, mortar مواد البناء Surface design حجر مقصب وحجر تلبيس وحجر محفور/ منحوت وشبك مزخرف Rough cast stonework, single stones carved + sculptured الاكساء Impact by shelling بتأثير القصف Cause /kind of damage Partial collapse of the stone façade and damage of the انهيار احجار الواجهة. تضرر أجزاء البناء المكشوفة. exposed masonry. سبب ونوع الضرر عناصر وأحجار مخلخلة، كسور / شقوق loose components and stones, outbreaks, fractures / cracks Scope of damage (estimated quantity) فقدان احجار الواجهة: 30 % Loss of the facade: 40% مجال الضرر (كمية تقديرية) **Condition class** أعراض كبيرة CC 3 - severe damage فئة الحالة Risk خطر انهيار الجدار Risk of collapse of the wall مخاطر التثبيت الإنشائي بالتدعيم العاجل Structural stabilization by emergency shoring Structural study plus Static expert opinion رأى خبير الإنشاء، توثيق المبنى، التثبيت وإعادة البناء **Building documentation** Recommendation الإحتفاظ بالأنقاض فى الموقع وتخزينها بشكل آمن. Consolidation, Rebuilding توصيات Keep, safe and store the rubble on site من الضرورى حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر It is essential to protect the exposed masonry against rain (مثل التغطية بالقماش المشمّع). (e.g. cover with tarpaulin). **Urgency class** مدی متوسط intermediate term فئة ضرورة الاستجابة

المعافر المعا

Rubble Management (General guidelines)

<u>Securing the collapsed building material is a high priority!</u>
Building rubble should not be removed from the site until a qualified salvage and deposit concept is in place.

Schedule (responsibility > conservator / archaeologist/engineer / architect or similar):

- 1. At the beginning of the work, a complete photographic documentation of the entirety of the debris/rubble must be executed urgently (including from above).
- 2. All natural stones (ashlar, carved, sculptured) as well as any building decoration should be selected, classified and finally assigned to areas of the façade where they belong to. Single stones should be systematically signed and all sides should be photographed.

The rubble on site should be classified into the following categories:


- A. All types of building decoration as well as remains, fragments of particular importance / value / expressiveness, such as ashlar, ornamented stones, inscriptions, wall paintings, mosaics, tiles, carved wood/metal etc.
- B. Remains, fragments of other cultural-historical/architectural significance, such as carved or shaped masonry, decorative plaster, stucco, bricks, tiles, metal, etc..
- C. Remains, fragments of minor importance, such as modern building materials.
- 3. All objects from category A and B should be professionally stacked and covered with a sheet (or similar) and stored in a controlled manner on the building site (e.g. niche, arcade, empty rooms, courtyard).

If no short-term measures can be carried out, the "rubble" on the ground should be covered with a tarpaulin. For longer-term protection, the rubble also should be covered with sand or, even better, protected by a scaffolding or protective roof.

Mission

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.) Rapid Damage Assessment تقییم سریع للأضرار

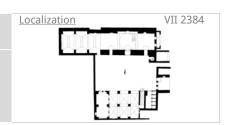

إدارة الأنقاض (دليل عام)

إن تأمين مواد البناء الساقطة والأنقاض هو ذو أوليّة عالية. يجب عدم إزالة أنقاض المباني من الموقع حتى يتم وضع مفهوم للرفع والتخزين.

البرنامج: (المسؤولية > القيّم / المرمِّم / الآثاريّ / المهندس المعمار أو ما شابه).

- 1. قبل بداية العمل، يجب عمل توثيق فوتوغرافي كامل لجميع الحطام (بما في ذلك التصوير من الأعلى).
- 2. يجب انتقاء الأحجار المنحوتة وتصنيفها وتخصيص أماكنها على الواجهة. يجب وسم الأحجار بعلامات بشكل منظم لكل واحدة منها بشكل منفرد مع تصوير جميع جوانب الأحجار.

يجب تصنيف الأنقاض ضمن الفئات التالية:

- أ. بقايا وشظايا ذات أهمية خاصة / القيمة / التعبير، مثل الأحجار المنحوتة والأحجار المزخرفة والنقوش وجميع أنواع زخارف البناء، إلخ
- ب. بقايا وشظايا ذات أهمية ثقافية تاريخية / معمارية أخرى مثل قرميد القبّة، والأحجار ذات الأشكال، وجصّ الأرضيات، والمعادن، إلخ. يجب تكديس كل الأجزاء بشكل منفصل.
 - ج. بقايا وشظايا ذات أهمية بسيطة، مثل مواد البناء الحديثة.
- 3. يجب أن تكون جميع الأشياء من الفئتين (أ) و (ب) مكدّسة ومغطاة بطريقة مهنيّة بشراشف (أو بشيئ مشابه)وأن تخزّن فى موقع البناء بطريقة تمكّن من مراقبتها.


إذا لم يكن بالإمكان تنفيذ تدابير قصيرة المدى، فيجب تغطية "الأنقاض" على الأرض بقماش مشمَّع. وللحماية على المدى الطويل، يجب أيضاً تغطية الأنقاض بالرمل، أو حتى بشكل أفضل ، بهيكل ثانوي مثل السقائل والسقف الواقي.

Date of Report 2019-June-10

Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consult.) Mission

Rapid Damage Assessment

تقييم سريع للأضرار

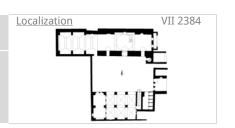

Condition Assessment Abbreviations اختصارات تقييم الحالة

فئة الحالة

تشمل تحديد حالة كل عنصر أو جزء من المبنى. يعتمد تصنيف الحالة على تفييم عام لكل الأعراض ذات الصلة.

خالية من أي أعراض تغير جوهرية	خالية من الأعراض	CC 0
أعراض سطحية دون تغيرات كبيرة	أعراض طفيفة	CC 1
(خسارة أقل من 20%) ضرر محدود/ خسارة فى السطح بأقل	أعراض متوسطة	
 من 50 %		
ضرر جسيم مع تأثيرات بيئة / خسارة	أعراض كبيرة	CC 3
فادحة وخطورة شديدة أكثر من 50% دمار مادى كامل للمبنى/ أو مكون/ أو	فقدان کامل	CC 4
ي عنصر لأكثر من 90%		

تقييم فئة ضرورة الاستجابة

يجب تقييم الخطورة لكل مكون (أو بشكل مشترك لمكونات متعددة تظهر عليها أعراض مماثلة). يتم تصنيف الحالات الملحة من خلال تحليل الخطورة الظاهرة ضمن فئات.

يمتد ل3 سنوات	طويل الأمد	UC 0
3-1 سنة	مدی متوسط	UC 1
خلال سنة	مدی قصیر	UC 2
خلال 3 أشهر	مستعجل وفورى	UC 3

فئة التوصية بالتقييم العام

يجب تحديد فئة توصية شاملة للمبنى التراثي بشكل متكامل اعتماداً على تقييم المخاطر والتدابير الموصى بها لجميع المكونات. يتم تحديده من خلال تقييم كل مكون وحالته ومخاطره.

لم يتم تصنيف الحالة	NC
لا يتطلب أي تدابير	RC 0
صيانة/ حفظ وقائي	RC 1
إصلاحات خفيفة أو/و تحقيقات إضافية (قد تكون	RC 2
التحقيقات الإضافية أو آراء الخبراء ضرورية)	
إصلاحات أساسية بناءً على التشخيص	RC 3
إعادة البناء / إعادة الإعمار / عرض أثري،	RC 4

المصدر: الحفاظ على الممتلكات الثقافية - دراسة حالة وتقرير التراث الثقافي المبني (E) 16096:2012 / EN 16096:2012)

Condition classification (CC = condition class)

For each component / building element a condition class shall be stated. The condition classification is based on an overall assessment of all the relevant symptoms.

CC 0	No	Apparently without perceptible
	symptoms	change in substance
CC 1	Minor	Only superficially, without
	symptoms	substantial changes (loss < 20%)
CC 2	Moderately	Locally limited damage / Loss of
	strong	surface (loss < 50%)
	symptoms	
CC 3	Major	Serious damage with effects on the
	symptoms	environment/Severe substantial
		loss/Danger of collapse (loss > 50%)
CC 4	Total loss	Physically complete destruction of a
		building / of a component / element
		(loss > 90%)

Urgency risk classification (UC = urgency class)

A risk assessment for each component (or collectively for multiple components exhibiting similar symptoms) shall be performed. The urgencies expressed through the risk analysis is graded into categories of urgency.

UC 0	Long term	From 3 years
UC 1	Intermediate term	1–3 years
UC 2	Short term	Within 1 year
UC 3	Urgent and immediate	Within 3 months

Overall classification (RC = recommendation class)

An overall recommendation class for the built cultural heritage as a whole shall be specified based on the risk assessment and recommended measures of all the components. It is specified by evaluating each component, its condition and risk.

NC	No recommendation class assigned	
RC 0	No measures	
RC 1	Maintenance / Preventive conservation	
RC2	Moderate repair and/or further investigation (additional investigations or expert opinions may be necessary)	
RC 3	Major intervention based on diagnosis	
RC 4	Rebuilding / Reconstruction / Archaeological presentation etc.	

Source: Conservation of cultural property — Condition survey and report of built cultural heritage (BS EN 16096:2012 / EN 16096:2012 (E))

© 2019, all rights reserved to Museum for Islamic Art in Berlin Contents of this report is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0). © 2019 جميع الحقوق محفوظة لمتحف الفن الإسلامي ببرلين

محتويات هذا التقرير محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي: النسبة للأصل – غير تجاري – المشاركة بالمثل.