

# Al-Judayda Churches

## كنائس حي الجديدة

\*Rapid Damage Assessment | تقييم سريع للأضرار\*

كنيسة الأرمين الكاثوليك



Armenian Catholic Church

كاتدرائية الموارنة (القديس الياس)



Maronite Cathedral

كنيسة الروم الكاثوليك (السيدة)



Greek Catholic Church

كاتدرائية الأرمين الأرثوذكس



Armenian Orthodox Cathedral

(كنيسة الأربعين شهيد)

المطبعة المارونية



Former Maronite church

(كنيسة الموارنة القديمة)

كنيسة الروم الأرثوذكس



Greek Orthodox Church

(رقاد السيدة العذراء)

كنيسة السريان الكاثوليك



Syriac Catholic Church

(مار آسيا الحكيم)

October 2019 | تشرين الأول 2019

Alaaeddin Haddad  
Issam Ballouz  
Rami Alafandi  
York Rieffel (consultant)

\*This rapid assessment is limited exclusively to the damaged areas.

\*يقتصر هذا التقييم السريع على الأجزاء المتضررة حصراً.

© 2010, Rami Alafandi

Syrian Heritage  
Archive Project



مشروع توثيق  
الإرث الحضاري السوري


## Localization of the building in the Hayy al-Judayda

### موقع الكنائس ضمن حي الجديدة




Syrian Heritage Archive Project after BTU Cottbus 2016

كنيسة الأرمن الكاثوليك	1	Armenian Catholic Church
كاتدرائية العوارنة (القديس الياس)	2	Maronite Cathedral (Saint Elijah)
كنيسة الروم الكاثوليك (السيدة)	3	Greek Catholic Church (The Virgin Mary)
كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس (كنيسة الأربعين شهيد)	4	Armenian Orthodox Cathedral (Forty Martyrs)
كنيسة العوارنة القديمة (المطبعة المارونية)	5	Former Maronite church (Maronite press house)
كنيسة الروم الأرثوذكس (رقاد السيدة العذراء)	6	Greek Orthodox Church (Dormition of Our Lady)
كنيسة السريان الكاثوليك (مار آسيا الحكيم)	7	Syriac Catholic Church (Mar Assia)
بيت أجق باش	8	Bayt Ajiqbash
بيت غزالة	9	Bayt Ghazala
ساحة الحطب	10	Sahat al-Hatab
وقف ابشير باشا	11	Waqf Ibshir Basha
حمام بهرام باشا	12	Hammam Bahram Basha

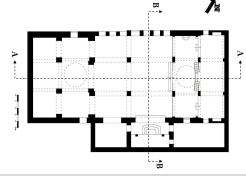


## Armenian Catholic Church

## كنيسة الأرمن الكاثوليك

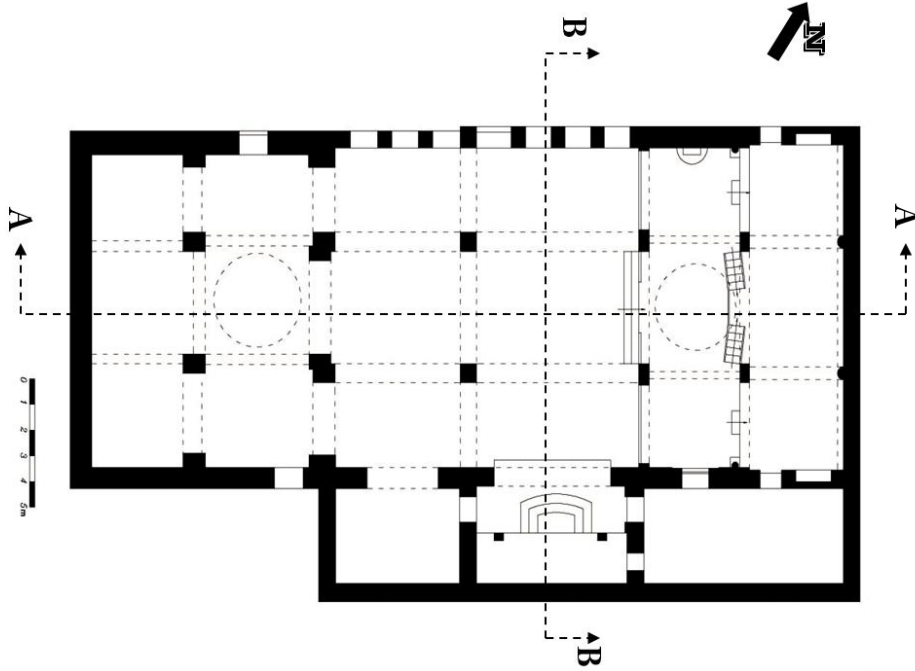

Ground floor of Kanisat al-Arman al-Kathulik, Miral Bakhach, 2016

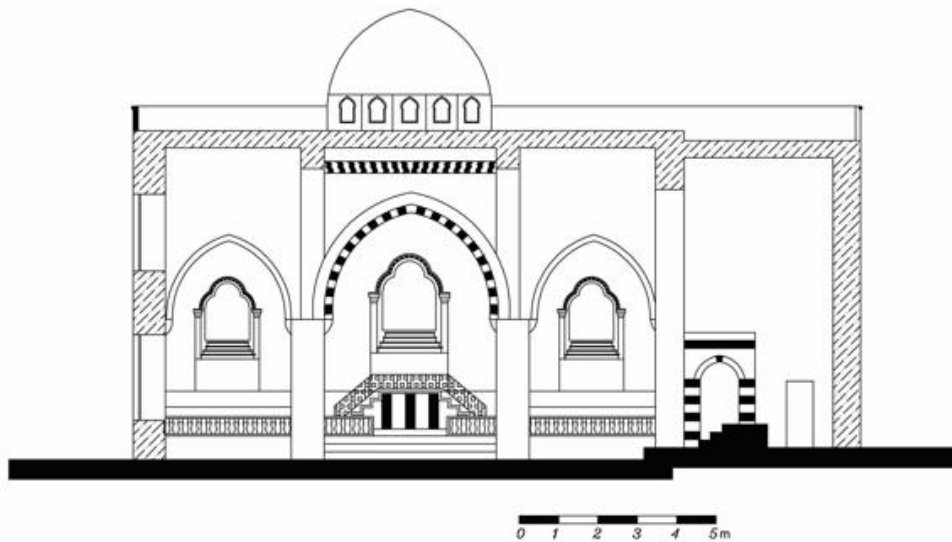

Section B-B of Kanisat al-Arman al-Kathulik, Miral Bakhach, 2016

Date of Report  
2019-10-10


Mission

## Rapid Damage Assessment

Report made by

A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

تقييم سريع للأضرار

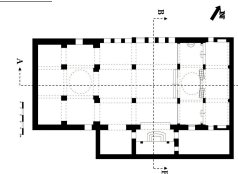

## BRIEF SUMMARY

The roof of the church was exposed to damages. In October 2018 the church received funding from "KIRCHE IN NOT" for restoration, however there is no available information on the work's progress.

**Value / Specifics** All damages are relating to architectural valuable areas of the mosque.

**Recommendation class** **RC 2 > Moderate repair and/or further investigation**

## SURVEY

**Construction** Natural stone masonry, 2-3 leaf masonry (with rubble infill)

**Building Material / Fabric** Limestone, Yellowish limestone, marble, bricks, tiles, wood, metal, ....

**Surface Design** Ashlar, Stone incrustation, carved / sculptured, plaster, painted wood ('ajami)...

## CONDITION ASSESSMENT

**Damaged building part / element** Dome

**Cause of damage** Effects of war: impacts by shelling, shrapnel

**Kind of damage** Partial damage of the exposed masonry dome; collapse, loose components (stones and bricks), fractures / cracks

**Scope of damage** One damage area!

**Risk** **Local danger of collapse due to structural damage**

## RECOMMENDATIONS

**Urgent consolidation** Structural stabilization by emergency shoring of the dome.

**Safeguarding on site** It is essential to protect the exposed masonry (rubble infill) against rain, since swelling processes can lead to consequential damage (e. g. cover with tarpaulin).

**Further recommended** Building Documentation: All-round systematic photographic documentation (stadia, photogrammetric, 3D...) of the building, the damaged areas and the rubble (see guideline Documentation)  
Rubble management (see guideline)  
Keep, safe and store the rubble on site; It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).

**Need for experts** Planning by a civil engineer and/or stress analyst is imperative

Further investigations Relevant terms: Static expert opinions; restoration and scientific investigations, Inspection of the site for explosive ordnance

**Note** The object has a record in the Built Heritage Database of Syrian Heritage Archive Project. As of October 2019, the Project has collected and archived 82 pre-conflict photos and 3 architectural plans of the church.


Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

## تقييم سريع للأضرار

Report made by

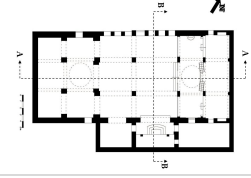A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

## ملخص موجز

تعرض سقف الكنيسة للضرر. وتلقت الكنيسة دعماً مادياً للترميم من قبل منظمة "KIRCHE IN NOT" وذلك في شهر تشرين الأول عام 2018 ولكن إلى الآن لا توجد معلومات عن عمليات الترميم في الكنيسة.

جميع الأجزاء المتضررة هي ذات قيمة معمارية للكنيسة.

## الأهمية/ الخصائص

فئة التوصية بتقييم عام 2 (RC2): إصلاحات خفيفة بناءً على التشخيص

## فئة التوصيف

## المعاينة

الإنشاء بنيان من الحجر الطبيعي ، 2-3 طبقة (مع أنقاض للتحشية)

## الإنشاء

حجر كلسي، حجر كلسي أصفر، رخام/ قرميد، خشب، معدن، تبيطات

## مواد البناء/ البنية

حجر مقصب (نحيت)، حجر تلييس، حجر محفور/ منحوت، كلسة، خشب مدهون (عجمي)

## الإكساء

## تقييم الوضع

الجزء / العنصر قبة

## المتضرر من البناء

سبب الأضرار آثار الحرب: بتأثير القصف المدفعي، الشظايا، الخ..

## نوع الأضرار

فقدان جزئي لمساحات كبيرة وأضرار في البناء الحجري المكشوف، القبة، عناصر وأحجار مخلخلة، تصدعات / تشققات

## مجال الأضرار

منطقة واحدة

## الخطر

خطر الإنهيار في الموقع بسبب الأضرار الإنشائية

## التوصيات

التثبيت الإنشائي بالتدعيم العاجل للقبة

## التثبيت العاجل

من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر ، حيث أن عمليات الإنتفاخ يمكن أن تؤدي إلى أضرار لاحقة (مثل التغطية بالقماش المشمع).

## حماية الموقع

توثيق المبنى: توثيق فوتوغرافي منهجي للبناء من جميع الجهات (ستاديا، فوتوغراميتري، ثري دي...).

## توصيات إضافية

المناطق المتضررة والأنقاض (انظر الدليل الإرشادية للتوثيق)

إدارة الركام (انظر الدليل الإرشادي)

الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن: من الضروري حماية أجزاء البناء المكشوفة ضد المطر (مثل التغطية بالقماش المشمع).

## الحاجة للخبراء

التخطيط و/ أو تحليل الإجهادات من قبل مهندس مدني هو ضروري

آراء خبراء الإنشاء؛ الترميم والتحقيقات العلمية والتفتيش على موقع المتفجرات (تشخيص إضافي)

## ملاحظات

هذا المبنى له سجل ضمن قاعدة بيانات المباني الأثرية في مشروع توثيق التراث السوري. بحلول شهر حزيران 2019، كان المشروع قد جمع وأرشف 82 صورة و3 مخططات معمارية للكنيسة لفترة قبل النزاع.

Date of Report  
2019-10-10


Mission

Rapid Damage Assessment

Report made by

A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

تقييم سريع للأضرار

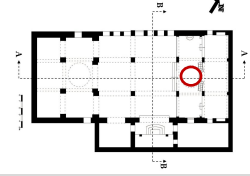

Damage

CC 3 / UC 3



The damage at the roof of the church, APSA (January 9, 2015)



The damage of the dome  
Saleh Zakkour, Facebook page (April 22, 2017)

التقييم التفصيلي

Detailed Assessment

التقييم التفصيلي		Detailed Assessment
قبة	<b>Building element</b> (space/part no.) عنصر البناء	Dome
بنيان من الحجر الطبيعي والقرميد	<b>Construction</b> الإنشاء	Natural stone masonry and bricks
حجر كلسي، قرميد حجر مقصب وحجر تلبيس و كلسة	<b>Building Material/Fabric/ Surface Design</b> مواد البناء / البنية / تصميم السطح	Limestone, Bricks Ashlar, stone incrustation, plaster
بتأثير القصف والشظايا خسارة واسعة النطاق وتضرر الأحجار المكشوفة. عناصر وأحجار مخلخلة و مفقودة وفجوات وتصدّعات / تشققات	<b>Cause /Kind of damage</b> سبب ونوع الضرر	Impact by shelling, bullet holes, shrapnel Large scale loss and damage of the exposed masonry. Loose components and stones, outbreaks, voids, fractures / cracks
فقدان للقبة: 50%	<b>Scope of damage</b> (estimated quantity) مجال الضرر (كمية تقديرية)	loss of the dome: 50 %
<b>أضرار جسيمة وخطر انهيار القبة</b>	<b>Risk</b> خطورة	<b>Severe damage, risk of collapse of the dome</b>
<b>التثبيت الإنشائي بالتدعيم العاجل</b> رأي خبير الإنشاء، توثيق المبنى، التثبيت وإعادة البناء الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن.	<b>Recommendation</b> توصيات	<b>Structural stabilization by emergency shoring</b> Static expert opinion Building documentation Consolidation, Rebuilding Keep, safe and store the rubble on site

Date of Report  
2019-10-10

Mission

Rapid Damage Assessment

Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

تقييم سريع للأضرار

## Maronite Cathedral (Saint Elijah)

### كاتدرائية الموارنة (القديس الياس)



*The roof of Maronite Cathedral, Ruptly, December 23, 2016*



*The restoration progresses in the Maronite Cathedral, Salah Maraashi Facebook page, August 29, 2018*



*Rebuilding the wooden roof of the Maronite Cathedral, Mohamad Ahmad, September 22, 2019*

Maronite Cathedral (Saint Elijah)   كاتدرائية الموارنة (القديس الياس)		Localization
Date of Report 2019-10-10	Mission	
Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consultant)	<b>Rapid Damage Assessment</b> <b>تقييم سريع للأضرار</b>	

## BRIEF SUMMARY

The Maronite Cathedral was impacted by some rocket explosions in 2012. In 2016 the Cathedral was damaged, particularly the nave roof. In October 2018 a restoration project was initiated by the funding from "KIRCHE IN NOT". In 2019, more funding was received from "l'Œuvre d'Orient" and the roof was completely rebuilt by the end of September 2019.

<b>Value / Specifics</b>	All damages are relating to architectural valuable areas of the cathedral.
<b>Recommendation class</b>	RC 1 > Maintenance/Preventive conservation

## SURVEY

<b>Construction</b>	Natural stone masonry, 2-3 leaf masonry (with rubble infill)
<b>Building Material / Fabric</b>	Limestone, Yellowish limestone, marble, bricks, tiles, wood, metal, ....
<b>Surface Design</b>	Ashlar, Stone incrustation, carved / sculptured, plaster

## CONDITION ASSESSMENT

<b>Damaged building part / element</b>	Nave roof
<b>Cause of damage</b>	Effects of war: impacts by shelling, shrapnel
<b>Kind of damage</b>	Large-scale damage of the exposed masonry, wooden roof; collapse, loose components and stones, fractures / cracks
<b>Scope of damage</b>	One damage area!
<b>Risk</b>	

## RECOMMENDATIONS

<b>Urgent consolidation</b>	
<b>Safeguarding on site</b>	It is essential to protect the exposed masonry (rubble infill) against rain, since swelling processes can lead to consequential damage (e. g. cover with tarpaulin).
<b>Further recommended</b>	Building Documentation: All-round systematic photographic documentation (stadia, photogrammetric, 3D...) of the building, the damaged areas and the rubble (see guideline Documentation) Rubble management (see guideline) Keep, safe and store the rubble on site; It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).
<b>Need for experts</b> Further investigations	Planning by a civil engineer and/or stress analyst is imperative Relevant terms: Static expert opinions; restoration and scientific investigations, Inspection of the site for explosive ordnance
<b>Note</b>	The object has a record in the Built Heritage Database of Syrian Heritage Archive Project. As of October 2019, the Project has collected and archived 34 pre-conflict photos of the cathedral.



Maronite Cathedral (Saint Elijah)   كاتدرائية الموارنة (القديس الياس)		Localization
Date of Report 2019-10-10	Mission <b>Rapid Damage Assessment</b> تقييم سريع للأضرار	
Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consultant)		

### ملخص موجز

تعرضت كاتدرائية الموارنة لعدة قذائف في عام 2012. تعرض سقف العماز الأوسط لضرر بالغ في عام 2016. بدأت أعمال الترميم في الكاتدرائية في تشرين الأول 2018 حيث حصلت الكاتدرائية على تبرعات من "KIRCHE IN NOT". خلال عام 2019 قدمت تبرعات إضافية من "Œuvre d'Orient" و تمت إعادة بناء السقف الخشبي كاملاً مع نهاية شهر أيلول 2019.

### الأهمية / الخصائص

جميع الأجزاء المتضررة هي ذات قيمة معمارية للكنيسة.

### فئة التوصيف

فئة التوصية بتقييم عام 1 (RC1): صيانة / حفظ وقائي

### المعاينة

#### الإينشاء

بنيان من الحجر الطبيعي ، 2-3 طبقة (مع أنقاض للتحشية)

#### مواد البناء / البنية

حجر كلسي، حجر كلسي أصفر، رخام / قرميد، خشب، معدن، تبييطات

#### الإكساء

حجر مقصب (نحيت)، حجر تليبيس، حجر محفور / منحوت، كلسة،

### تقييم الوضع

#### الجزء / العنصر

سقف العماز

#### المتضرر من البناء

آثار الحرب: بتأثير القصف والقذائف، الشظايا، الخ..

#### سبب الأضرار

فقدان لمساحات كبيرة وأضرار في السقف. عناصر وأحجار مخلخة، تصدعات / تشققات

#### نوع الأضرار

منطقة واحدة

#### مجال الأضرار

#### الخطر

### التوصيات

#### التثبيت العاجل

من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر ، حيث أن عمليات الإنتفاخ يمكن أن تؤدي إلى أضرار لاحقة (مثل التغطية بالقماش المشمّع).

#### توصيات إضافية

**توثيق المبنى:** توثيق فوتوغرافي منهجي للبناء من جميع الجهات (ستاديا، فوتوغراميتري، ثري دي...)، المناطق المتضررة والأنقاض (انظر الدليل الإرشادية للتوثيق) إدارة الركام (انظر الدليل الإرشادي) الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن: من الضروري حماية أجزاء البناء المكشوفة ضد المطر (مثل التغطية بالقماش المشمّع).

#### الحاجة للخبراء

التخطيط و/ أو تحليل الإجهادات من قبل مهندس مدني هو ضروري آراء خبراء الإنشاء؛ الترميم والتحقيقات العلمية والتفتيش على موقع المتفجرات (تشخيص إضافي)

#### ملاحظات

هذا المبنى له سجل ضمن قاعدة بيانات المباني الأثرية في مشروع توثيق التراث السوري. بحلول شهر تشرين الأول 2019، كان المشروع قد جمع وأرشف 32 صورة للكاتدرائية لفترة قبل النزاع.


Date of Report  
2019-10-10

Mission

Rapid Damage Assessment


Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

تقييم سريع للأضرار

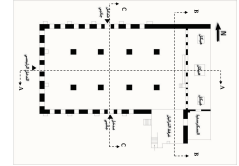


## Greek Catholic Church (The Virgin Mary)


### كنيسة الروم الكاثوليك (السيدة)

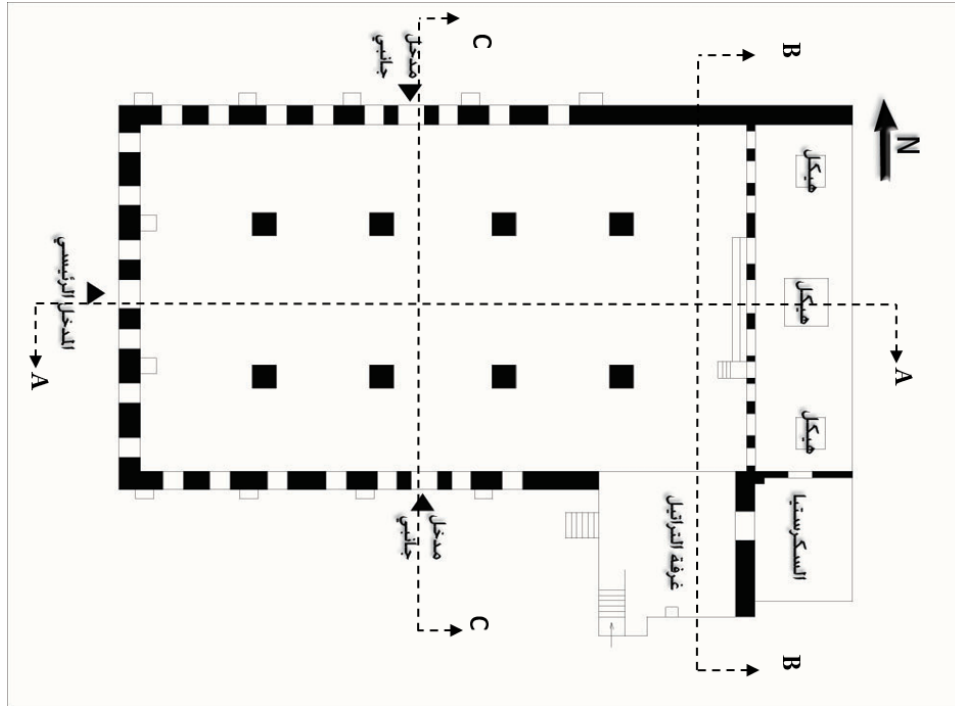

Ground floor of the Greek Catholic Church, Miral Bakhach, 2016

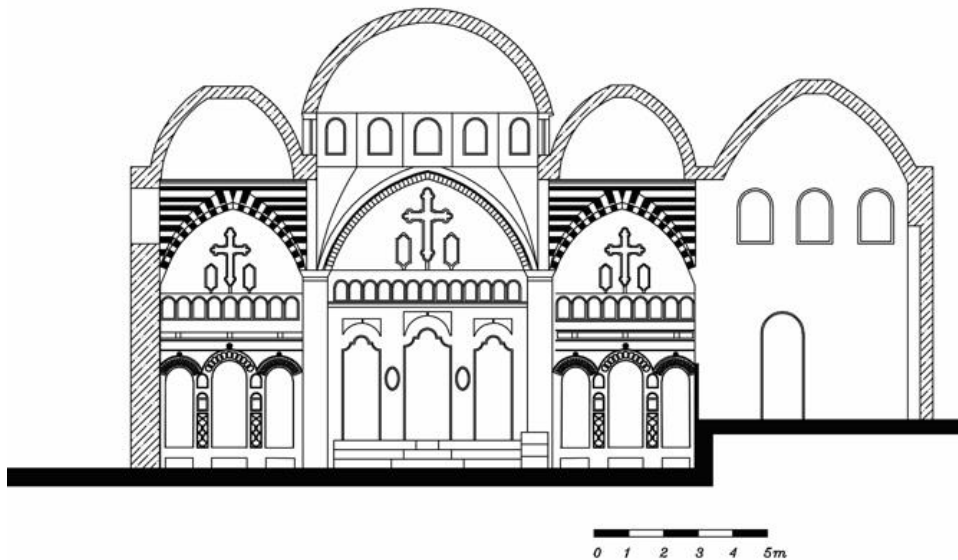

Section B-B of the Greek Catholic Church, Miral Bakhach, 2016

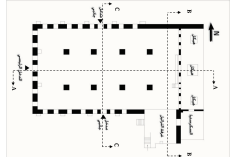Greek Catholic Church (The Virgin Mary)   كنيسة الروم الكاثوليك (السيدة)		Localization
Date of Report 2019-10-10	Mission <b>Rapid Damage Assessment</b> تقييم سريع للأضرار	
Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consultant)		

## BRIEF SUMMARY

The Greek Catholic Church of the Virgen Mary incurred minor damage. However, rooms of the archbishopric were significantly harmed, as shown in the photos from October 11, 2012. Both the church and the archbishopric were restored in November 2018.

<b>Value / Specifics</b>	All damages are relating to architectural valuable areas of the church and archbishopric.
<b>Recommendation class</b>	RC 1 > Maintenance/Preventive conservation

## SURVEY

<b>Construction</b>	Natural stone masonry, 2-3 leaf masonry (with rubble infill)
<b>Building Material / Fabric</b>	Limestone, Yellowish limestone, marble, bricks, tiles, wood, metal, ....
<b>Surface Design</b>	Ashlar, Stone incrustation, carved / sculptured, plaster

## CONDITION ASSESSMENT

<b>Damaged building part / element</b>	Some rooms of the archbishopric and a façade.
<b>Cause of damage</b>	Effects of war: impacts by shelling, shrapnel
<b>Kind of damage</b>	Partial damage of the exposed masonry, archbishopric façade; collapse, loose components and stones, fractures / cracks
<b>Scope of damage</b>	One damage area!
<b>Risk</b>	

## RECOMMENDATIONS

<b>Urgent consolidation</b>	
<b>Safeguarding on site</b>	It is essential to protect the exposed masonry (rubble infill) against rain, since swelling processes can lead to consequential damage (e. g. cover with tarpaulin).
<b>Further recommended</b>	Building Documentation: All-round systematic photographic documentation (stadia, photogrammetric, 3D...) of the building, the damaged areas and the rubble (see guideline Documentation) Rubble management (see guideline) Keep, safe and store the rubble on site; It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).
<b>Need for experts</b> Further investigations	Planning by a civil engineer and/or stress analyst is imperative Relevant terms: Static expert opinions; restoration and scientific investigations, Inspection of the site for explosive ordnance
<b>Note</b>	The object has a record in the Built Heritage Database of Syrian Heritage Archive Project. As of October 2019, the Project has collected and archived 46 pre-conflict photos and 4 architectural plans of the church.


Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

### تقييم سريع للأضرار

Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

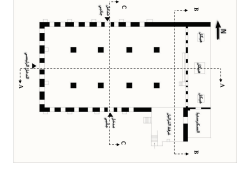

#### ملخص موجز

تعرضت كنيسة الروم الكاثوليك لأضرار طفيفة. فقد تضررت بعض من غرف المطرانية كما أظهرت الصور المنشورة بتاريخ 11 تشرين الأول 2012. تم صيانة وترميم الأضرار في كل من الكنيسة والمطرانية بحلول شهر تشرين الثاني 2018.

جميع الأجزاء المتضررة هي ذات قيمة معمارية للكنيسة.

فئة التوصية بتقييم عام 1 (RC1): صيانة/ حفظ وقائي

#### المعاينة

الإنشاء: بنيان من الحجر الطبيعي ، 2-3 طبقة (مع أنقاض للتحشية)

مواد البناء/ البنية: حجر كلسي، حجر كلسي أصفر، رخام/ قرميد، خشب، معدن، تبيطات

الإكساء: حجر مقصب (نحيت)، حجر تلييس، حجر محفور/ منحوت، كلسة،

#### تقييم الوضع

الجزء / العنصر المتضرر من البناء: بعض غرف المطرانية وواجهة.

سبب الأضرار: آثار الحرب: بتأثير القصف والقذائف، الشظايا، الخ.

نوع الأضرار: فقدان لبعض المساحات وأضرار في الواجهة. عناصر وأحجار مخلخلة، تصدعات / تشققات

#### مجال الأضرار

#### الخطر

#### التوصيات

#### التثبيت العاجل

حماية الموقع: من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر ، حيث أن عمليات الإنتفاخ يمكن أن تؤدي إلى أضرار لاحقة (مثل التغطية بالقماش المشمع).

#### توصيات إضافية

توثيق المبنى: توثيق فوتوغرافي منهجي للبناء من جميع الجهات (ستاديا، فوتوغراميتري، ثري دي...).

المناطق المتضررة والأنقاض (انظر الدليل الإرشادية للتوثيق)

إدارة الركام (انظر الدليل الإرشادي)

الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن: من الضروري حماية أجزاء البناء المكشوفة ضد المطر (مثل التغطية بالقماش المشمع).

#### الحاجة للخبراء

التخطيط و/ أو تحليل الإجهادات من قبل مهندس مدني هو ضروري

آراء خبراء الإنشاء؛ الترميم والتحقيقات العلمية والتفتيش على موقع المتفجرات

(تشخيص إضافي)

#### ملاحظات

هذا المبنى له سجل ضمن قاعدة بيانات المباني الأثرية في مشروع توثيق التراث السوري.

بحلول شهر تشرين الأول 2019، كان المشروع قد جمع وأرشف 46 صورة و 4 مخططات معمارية للكنيسة لفترة قبل النزاع.


Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)


## تقييم سريع للأضرار

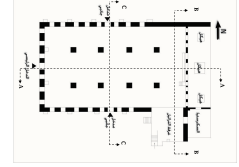

*The Greek Catholic Church, archbishopric office*  
الأضرار في مكتب المطرانية لكنيسة الروم الكاثوليك (11 تشرين الأول 2012)  
*Jebrail saud, souriabaladi.com (October 11, 2012)*




*The Greek Catholic Church, archbishopric façade before and after restorations*  
الأضرار وإعادة ترميم واجهة مكتب المطرانية لكنيسة الروم الكاثوليك (16 تشرين الثاني 2018)  
*Joseph Megarbane, Facebook page (November 16, 2018)*

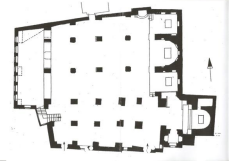


## Armenian Orthodox Cathedral (Forty Martyrs)

### كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس (الأربعين شهيد)

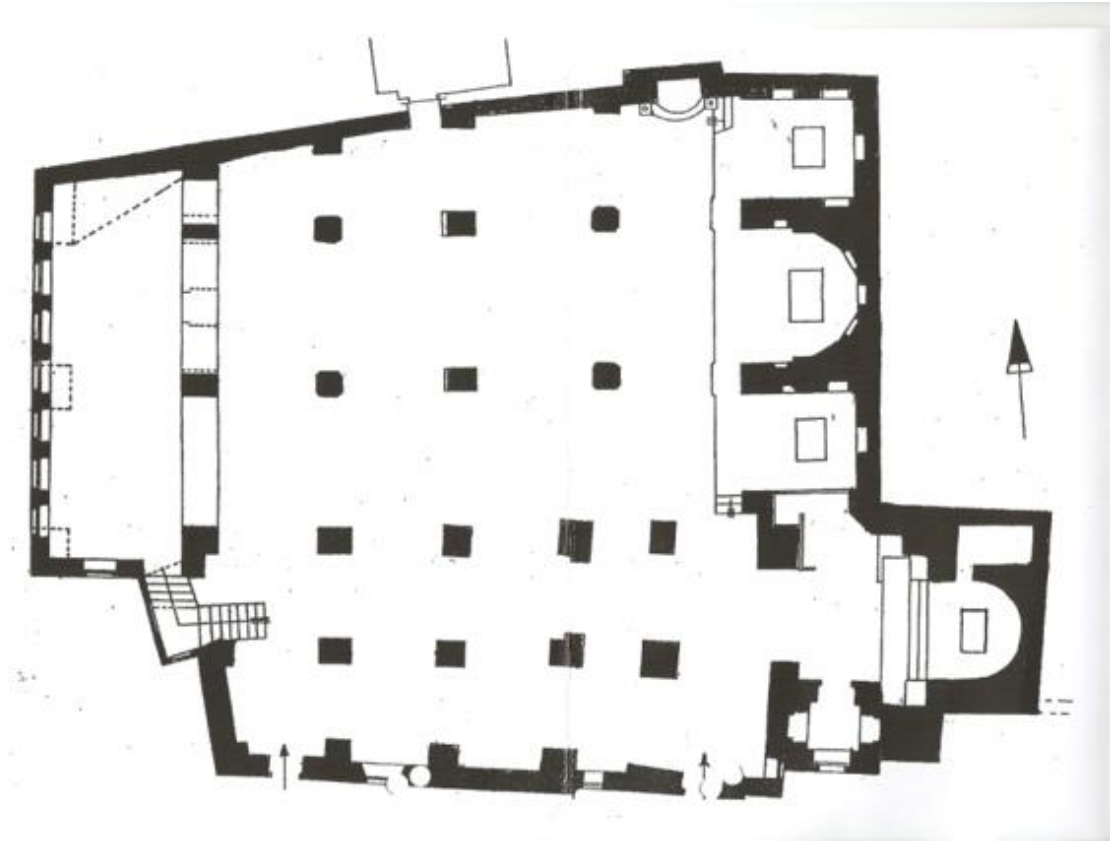

Ground floor of Armenian Orthodox Cathedral, Miral Bakhach, 2016

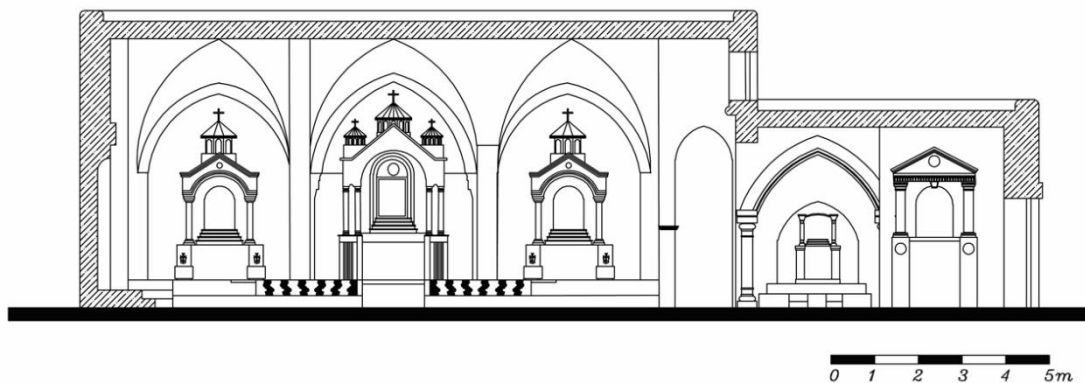

Section north- south of Armenian Orthodox Cathedral, Miral Bakhach, 2016


Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

تقييم سريع للأضرار

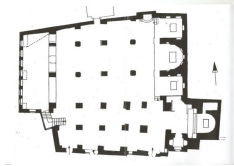

### BRIEF SUMMARY

The Armenian Orthodox Cathedral combines the Armenian Orthodox Cathedral of the Forty Martyrs and Armenian Orthodox Church of the Mother of God. The main gate facade was damaged, as seen in a photo posted on April 26, 2015. In 2019 the damaged facade was restored, and the cathedral and church were re-opened to hold prayers in March 2019.

**Value / Specifics** All damages are relating to architectural valuable areas of the cathedral.

**Recommendation class** RC 1 > Maintenance/Preventive conservation

### SURVEY

**Construction** Natural stone masonry, 2-3 leaf masonry (with rubble infill)

**Building Material / Fabric** Limestone, Yellowish limestone, marble, bricks, tiles, wood, metal ....

**Surface Design** Ashlar, Stone incrustation, carved / sculptured, plaster

### CONDITION ASSESSMENT

**Damaged building part / element** Main gate facade was damaged

**Cause of damage** Effects of war: impacts by shelling, shrapnel

**Kind of damage** Partial large-scale damage of the exposed masonry. Exterior Facade; collapse, loose components and stones, fractures / cracks

**Scope of damage** One damage area!

**Risk**

### RECOMMENDATIONS

#### Urgent consolidation

**Safeguarding on site** It is essential to protect the exposed masonry (rubble infill) against rain, since swelling processes can lead to consequential damage (e. g. cover with tarpaulin).

**Further recommended** Building Documentation: All-round systematic photographic documentation (stadia, photogrammetric, 3D...) of the building, the damaged areas and the rubble (see guideline Documentation)


Rubble management (see guideline)

Keep, safe and store the rubble on site; It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).

**Need for experts** Planning by a civil engineer and/or stress analyst is imperative

Further investigations Relevant terms: Static expert opinions; restoration and scientific investigations, Inspection of the site for explosive ordnance

**Note** The object has a record in the Built Heritage Database of Syrian Heritage Archive Project. As of October 2019, the Project has collected and archived 33 pre-conflict photos and 3 architectural plans of the cathedral.

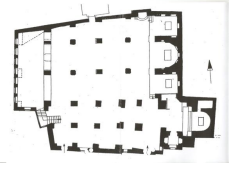

## ملخص موجز

تضم كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس كنيسة: كاتدرائية الأرمن للأربعين شهيد وكنيسة العذراء مريم. تضررت واجهة مدخل الكاتدرائية بشكل كبير كما يشاهد في الصور المنشورة بتاريخ 26 نيسان 2015. وقد تم ترميم الواجهة المتضررة في عام 2019 و إعادة افتتاح الكاتدرائية لتقام فيها الصلوات منذ أذار 2019.

**الأهمية/ الخصائص** جميع الأجزاء المتضررة هي ذات قيمة معمارية للكنيسة.

**فئة التوصيف** فئة التوصية بتقييم عام 1 (RC1): صيانة/ حفظ وقائي

## المعاينة

**الإنشاء** بنيان من الحجر الطبيعي ، 2-3 طبقة (مع أنقاض للتحشية)

**مواد البناء/ البنية** حجر كلسي، حجر كلسي أصفر، رخام/ قرميد، خشب، معدن، تبيطات

**الإكساء** حجر مقصب (نحيت)، حجر تليبيس، حجر محفور/ منحوت، كلسة.

## تقييم الوضع

**الجزء / العنصر المتضرر من البناء** الواجهة الخارجية للمدخل

**سبب الأضرار** آثار الحرب: بتأثير القصف والقذائف، الشظايا، الخ..

**نوع الأضرار** فقدان لبعض المساحات وأضرار في الواجهة. عناصر وأحجار مخرقة، تصدعات / تشققات

**مجال الأضرار**

**الخطر**

## التوصيات

**التثبيت العاجل**

**حماية الموقع** من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر ، حيث أن عمليات الإنتفاخ يمكن أن تؤدي إلى أضرار لاحقة (مثل التغطية بالقماش المشمع).

**توصيات إضافية** **توثيق المبنى:** توثيق فوتوغرافي منهجي للبناء من جميع الجهات (ستاديا، فوتوغراميتري، ثري دي...).

المناطق المتضررة والأنقاض (انظر الدليل الإرشادية للتوثيق)

إدارة الركام (انظر الدليل الإرشادي)

الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن: من الضروري حماية أجزاء البناء المكشوفة ضد المطر (مثل التغطية بالقماش المشمع).

**الحاجة للخبراء** التخطيط و/ أو تحليل الإجهادات من قبل مهندس مدني هو ضروري

(تشخيص إضافي) آراء خبراء الإنشاء؛ الترميم والتحقيقات العلمية والتفتيش على موقع المتفجرات

**ملاحظات** هذا المبنى له سجل ضمن قاعدة بيانات المباني الأثرية في مشروع توثيق التراث السوري.

بحلول شهر تشرين الأول 2019، كان المشروع قد جمع وأرشف 33 صورة و 3 مخططات معمارية للكاتدرائية لفترة قبل النزاع.




Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

## تقييم سريع للأضرار

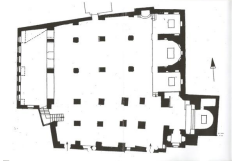

أضرار الواجهة الخارجية لكاتدرائية الأرمن الأرثوذكس  
*Damage of the exterior façade of Kanisat al-Arman al-Urthuduks  
inews.media, (April 26, 2015)*



الواجهة الخارجية لكاتدرائية الأرمن الأرثوذكس بعد الترميم  
*The façade and the gate after restoration  
thawra.sy (March 29, 2019)*

Former Maronite church (Maronite press house)   كنيسة الموارنة القديمة (المطبعة المارونية)		Localization
<u>Date of Report</u> 2019-10-10	<u>Mission</u> <b>Rapid Damage Assessment</b> تقييم سريع للأضرار	
<u>Report made by</u> A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consultant)		

## Former Maronite church (Maronite Book Press)

### كنيسة الموارنة القديمة (المطبعة المارونية)



*Former Maronite church  
Saleh Zakkour Facebook page (May 24, 2018)*

Former Maronite church (Maronite press house)   كنيسة الموارنة القديمة (المطبعة المارونية)		Localization
Date of Report 2019-10-10	Mission <b>Rapid Damage Assessment</b> تقييم سريع للأضرار	
Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consultant)		

## BRIEF SUMMARY

The Maronite church was moved to the new build Maronite Cathedral in 1892. Due to that, the building of the former Maronite church was converted into a printing house, al-Matba'a al-Marwuniyya. The building was abandoned before the conflict and it has not incurred any serious damages as seen in the published photos on May 24, 2018.

### Value / Specifics

**Recommendation class** RC 1 > Maintenance/Preventive conservation

## SURVEY

<b>Construction</b>	Natural stone masonry, 2-3 leaf masonry (with rubble infill)
<b>Building Material / Fabric</b>	Limestone, Yellowish limestone, marble, bricks, tiles, wood, metal ....
<b>Surface Design</b>	Ashlar, Stone incrustation, carved / sculptured, plaster

## CONDITION ASSESSMENT

<b>Damaged building part / element</b>	
<b>Cause of damage</b>	Abandon
<b>Kind of damage</b>	
<b>Scope of damage</b>	
<b>Risk</b>	

## RECOMMENDATIONS

<b>Urgent consolidation</b>	
<b>Safeguarding on site</b>	It is essential to protect the exposed masonry (rubble infill) against rain, since swelling processes can lead to consequential damage (e. g. cover with tarpaulin).
<b>Further recommended</b>	Building Documentation: All-round systematic photographic documentation (stadia, photogrammetric, 3D...) of the building, the damaged areas and the rubble (see guideline Documentation) Rubble management (see guideline) Keep, safe and store the rubble on site; It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).
<b>Need for experts</b> Further investigations	Static expert opinions; restoration and scientific investigations, Inspection of the site for explosive ordnance
<b>Note</b>	

Former Maronite church (Maronite press house)   كنيسة الموارنة القديمة (المطبعة المارونية)		Localization
Date of Report 2019-10-10	Mission <b>Rapid Damage Assessment</b> تقييم سريع للأضرار	
Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consultant)		

### ملخص موجز

نقلت الكنيسة المارونية لمبنى الكاتدرائية المارونية والتي بنيت في عام 1892. وتم استعمال مبنى الكنيسة القديم ليكون مقر المطبعة المارونية. هجر المبنى وأهمل قبل فترة الصراع المسلح وخلال الصراع لم يتعرض المبنى لأي ضرر حسب ما أظهرت بعض الصور التي نشرت بتاريخ 24 حزيران 2018.

### الأهمية / الخصائص

فئة التوصيف فئة التوصية بتقييم عام 1 (RC1): ميانة/ حفظ وقائي

### المعاينة

الإشياء بنیان من الحجر الطبيعي ، 2-3 طبقة (مع أنقاض للتحشية)

مواد البناء/ البنية حجر كلسي، حجر كلسي أصفر، رخام/ قرميد، خشب، معدن، تبيطات

الإكساء حجر مقصب (نحيت)، حجر تلبیس، حجر محفور/ منحوت، كلسة.

### تقييم الوضع

الجزء / العنصر

المتضرر من البناء

سبب الأضرار أهمال المبنى

نوع الأضرار

مجال الأضرار

الخطر

### التوصيات

التثبيت العاجل


حماية الموقع من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر ، حيث أن عمليات الإنتفاخ يمكن أن تؤدي إلى أضرار لاحقة (مثل التغطية بالقماش المشقّع).

توصيات إضافية

**توثيق المبنى:** توثيق فوتوغرافي منهجي للبناء من جميع الجهات (ستاديا، فوتوغراميتري، ثري دي...)، المناطق المتضررة والأنقاض (انظر الدليل الإرشادية للتوثيق) إدارة الركام (انظر الدليل الإرشادي) الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن: من الضروري حماية أجزاء البناء المكشوفة ضد المطر (مثل التغطية بالقماش المشقّع).


الحاجة للخبراء التخطيط و/ أو تحليل الإجهادات من قبل مهندس مدني هو ضروري آراء خبراء الإنشاء؛ الترميم والتحقيقات العلمية والتفتيش على موقع المتفجرات (تشخيص إضافي)

ملاحظات

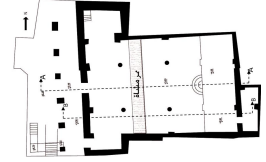


## Greek Orthodox Church (Dormition of Our Lady)

### كنيسة الروم الأرثوذكس (رقاد السيدة العذراء)

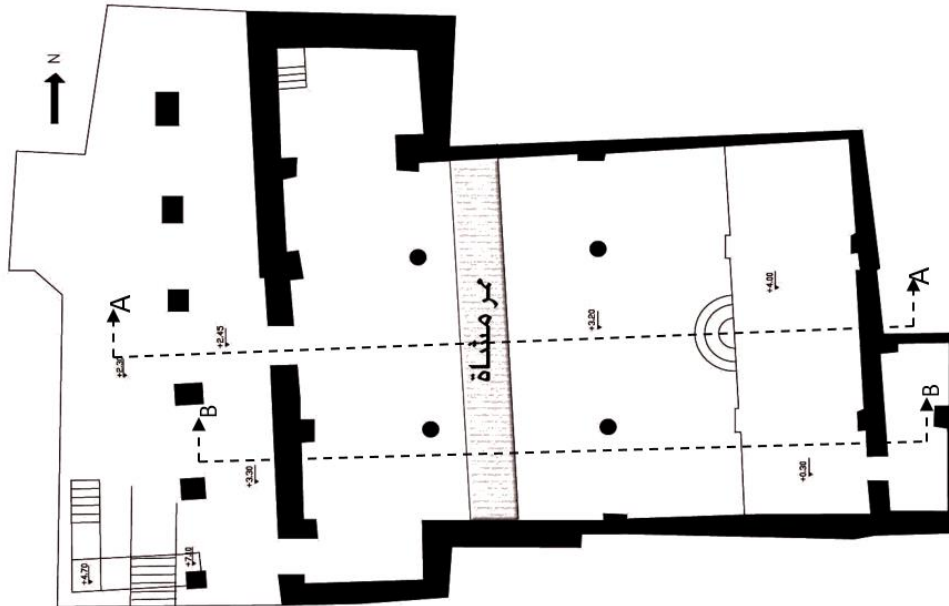

Ground floor of Greek Orthodox Church, Miral Bakhach, 2016

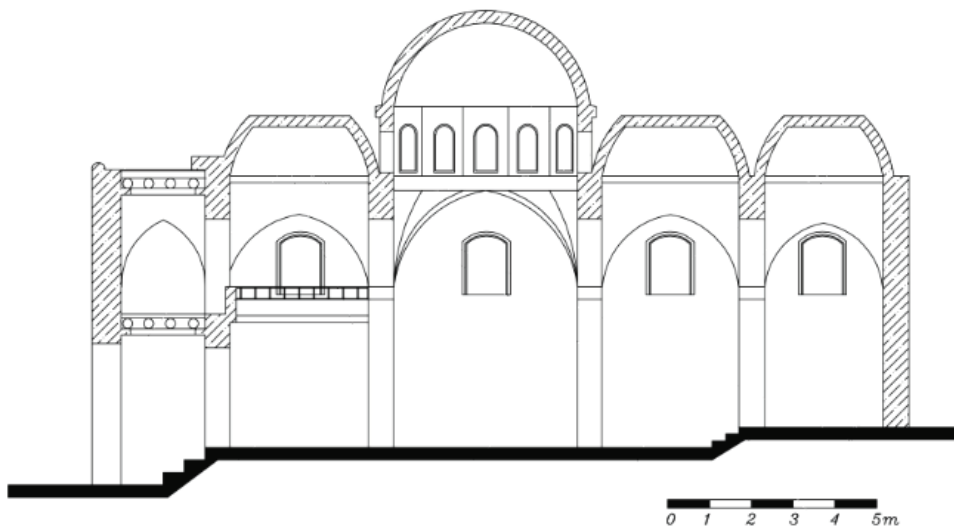

Section A- A of Greek Orthodox Church, Miral Bakhach, 2016


Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

تقييم سريع للأضرار

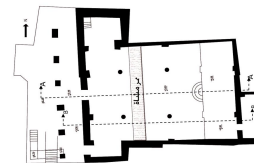

### BRIEF SUMMARY

The Greek Orthodox Church of the Virgin's Dormition incurred severe damages, particularly to the roof, the central dome, and the vaults. Since 2018 the church has been under a restoration.

**Value / Specifics** All damages were relating to architectural valuable areas of the cathedral.

**Recommendation class** RC 1 > Maintenance/Preventive conservation

### SURVEY

**Construction** Natural stone masonry, 2-3 leaf masonry (with rubble infill)

**Building Material / Fabric** Limestone, Yellowish limestone, marble, bricks, tiles, wood, metal ....

**Surface Design** Ashlar, Stone incrustation, carved / sculptured, plaster

### CONDITION ASSESSMENT

**Damaged building part / element** The damages were at the roof, vaults and the central dome, of the church.

**Cause of damage** Effects of war: impacts by shelling, shrapnel

**Kind of damage** Partial large-scale damage of the exposed masonry. vaults and the central dome; collapse, loose components (bricks and stones), fractures / cracks

**Scope of damage** Roof

**Risk** There is no longer any risk.

### RECOMMENDATIONS

**Urgent consolidation** **There is no need of urgent consolidation.**

**Safeguarding on site** It is essential to protect the exposed masonry (rubble infill) against rain, since swelling processes can lead to consequential damage (e. g. cover with tarpaulin).

**Further recommended** Building Documentation: All-round systematic photographic documentation (stadia, photogrammetric, 3D...) of the building, the damaged areas and the rubble (see guideline Documentation)  
Rubble management (see guideline)  
Keep, safe and store the rubble on site; It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).

**Need for experts** Static expert opinions; restoration and scientific investigations, Inspection of the site for explosive ordnance  
Further investigations


**Note** The object has a record in the Built Heritage Database of Syrian Heritage Archive Project. As of October 2019, the Project has collected and archived 3 pre-conflict photos and 5 architectural plans of the church.

Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

## تقييم سريع للأضرار

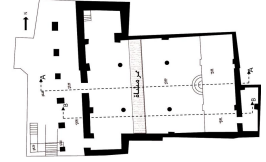Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

## ملخص موجز

تعرضت كنيسة الروم الأرثوذكس (رقاد السيدة العذراء) لأضرار جسيمة على سطحها وخاصة القبوات والقبة المركزية. بدأت أعمال ترميم الكنيسة في العام 2018 ولزالت مستمرة.

**الأهمية/ الخصائص** جميع الأجزاء التي كانت متضررة هي ذات قيمة معمارية للكنيسة.

**فئة التوصيف** فئة التوصية بتقييم عام 1 (RC1): ميانة/ حفظ وقائي

## المعاينة

**الإنشاء** بنيان من الحجر الطبيعي ، 2-3 طبقة (مع أنقاض للتحشية)

**مواد البناء/ البنية** حجر كلسي، حجر كلسي أصفر، رخام/ قرميد، خشب، معدن، تبيطات

**الإكساء** حجر مقصب (نحيت)، حجر تلبيس، حجر محفور/ منحوت، كلسة.

## تقييم الوضع

**الجزء / العنصر المتضرر من البناء** كان الضرر متركزاً في قبوات وقبة سقف الكنيسة

**سبب الأضرار** آثار الحرب: بتأثير القصف والقذائف، الشظايا، الخ..

**نوع الأضرار** فقدان لمساحات كبيرة وأضرار في السقف. قرميد وأحجار مخلخلة، تصدعات / تشققات

**مجال الأضرار** عدة مناطق في السقف

**الخطر** زال الخطر مع بدء عمليات التدعيم والترميم

## التوصيات

**التثبيت العاجل** ليس هناك حاجة لأي أعمال تثبيت عاجل

**حماية الموقع** من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر ، حيث أن عمليات الإنتفاخ يمكن أن تؤدي إلى أضرار لاحقة (مثل التغطية بالقماش المشمّع).

**توصيات إضافية** توثيق المبني: توثيق فوتوغرافي منهجي للبناء من جميع الجهات (ستاديا، فوتوغراميتري، ثري دي...)، المناطق المتضررة والأنقاض (انظر الدليل الإرشادية للتوثيق)

إدارة الركाम (انظر الدليل الإرشادي)

الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن: من الضروري حماية أجزاء البناء المكشوفة ضد المطر (مثل التغطية بالقماش المشمّع).

**الحاجة للخبراء** التخطيط و/ أو تحليل الإجهادات من قبل مهندس مدني هو ضروري

(تشخيص إضافي) آراء خبراء الإنشاء؛ الترميم والتحقيقات العلمية والتفتيش على موقع المتفجرات

**ملاحظات** هذا المبني له سجل ضمن قاعدة بيانات المباني الأثرية في مشروع توثيق التراث السوري.

بحلول شهر تشرين الأول 2019، كان المشروع قد جمع وأرشف 3 صورة و5 مخططات معمارية للكاتدرائية لفترة قبل النزاع.


Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

تقييم سريع للأضرار

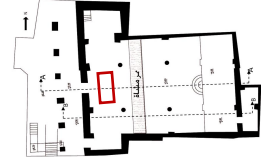

*Greek Orthodox Church, a damaged vault of the church roof*

أحد القباب المتضررة في سقف كنيسة الروم الأرثوذكس

*Kanisat ruqad al-Saida al-'Azar' Facebook page (November 11, 2018)*



*Greek Orthodox Church, the vault after restoration*

القبوة بعد الترميم في سقف كنيسة الروم الأرثوذكس


*Kanisat ruqad al-Saida al-'Azar' Facebook page (November 11, 2018)*






## Syriac Catholic Church (Mar Assia)


### كنيسة السريان الكاثوليك (مار آسيا الحكيم)

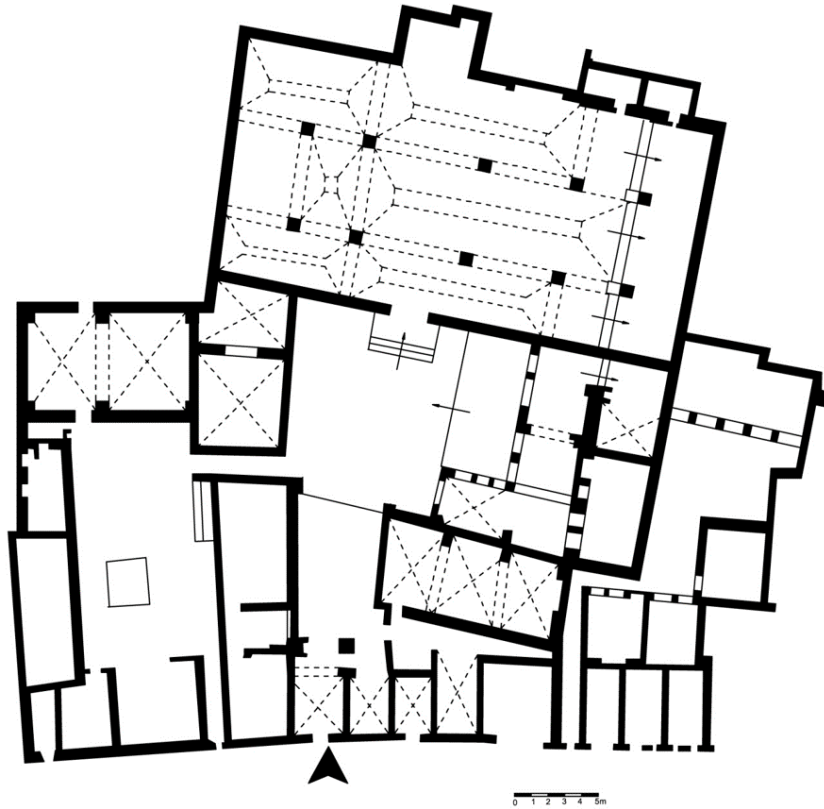

Ground floor of Syriac Catholic Church, Miral Bakhach, 2016

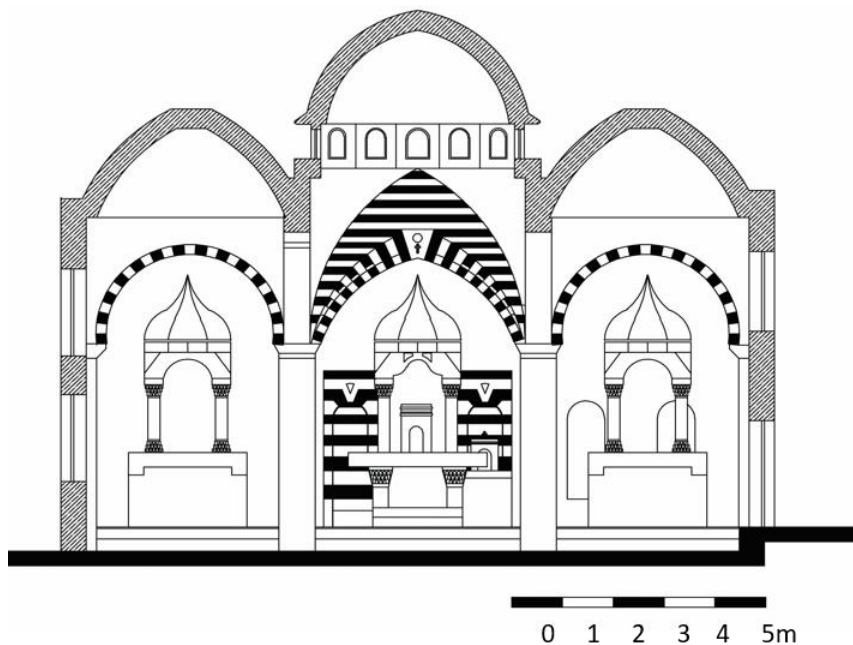

Section North-South of Syriac Catholic Church, Miral Bakhach, 2016

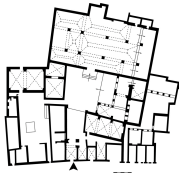Syriac Catholic Church (Mar Assia)   كنيسة السريان الكاثوليك (مار آسيا الحكيم)		Localization
Date of Report 2019-10-10	Mission	
Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consultant)	<b>Rapid Damage Assessment</b> <b>تقييم سريع للأضرار</b>	
		

## BRIEF SUMMARY

The Syriac Catholic Church has been closed since the beginning of the Armed Conflict in the Old City of Aleppo in 2012. Damage to one of the vaults inside the church and some rubble at the gate can be seen in the two photos, published on December 24, 2016. In October 2019 the Church received funding from "KIRCHE IN NOT" for restoration. However, there is no information available on the work's progress.

**Value / Specifics** All damages were relating to architectural valuable areas of the cathedral.

**Recommendation class** **Not Available**

## SURVEY

**Construction** Natural stone masonry, 2-3 leaf masonry (with rubble infill)

**Building Material / Fabric** Limestone, Yellowish limestone, marble, bricks, tiles, wood, metal ....

**Surface Design** Ashlar, Stone incrustation, carved / sculptured, plaster

## CONDITION ASSESSMENT

**Damaged building part / element** A vault ...

**Cause of damage** Effects of war: impacts by shelling, shrapnel

**Kind of damage** Roof damage...

**Scope of damage**

**Risk** **Not Available**

## RECOMMENDATIONS


**Urgent consolidation** **Not Available**

**Safeguarding on site** It is essential to protect the exposed masonry (rubble infill) against rain, since swelling processes can lead to consequential damage (e. g. cover with tarpaulin).

**Further recommended** Building Documentation: All-round systematic photographic documentation (stadia, photogrammetric, 3D...) of the building, the damaged areas and the rubble (see guideline Documentation)  
Rubble management (see guideline)  
Keep, safe and store the rubble on site; It is essential to protect the exposed masonry against rain (e.g. cover with tarpaulin).

**Need for experts** Static expert opinions; restoration and scientific investigations, Inspection of the site for explosive ordnance  
Further investigations

**Note** The object has a record in the Built Heritage Database of Syrian Heritage Archive Project. As of October 2019, the Project has collected and archived 1 pre-conflict photos and 4 architectural plans of the church.

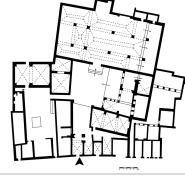

## ملخص موجز

أغلقت كنيسة السريان الكاثوليك منذ بداية الصراع المسلح في مدينة حلب القديمة عام 2012. تعرضت أحد قبوات السقف للضرر ولوحظ وجود كمية من الركام أمام باب الكنيسة من خلال الصورتين المنشورتين بتاريخ 24 كانون الأول 2016. تلقت الكنيسة مساعدات من قبل منظمة "KIRCHE IN NOT" لأجل أعمال الترميم ولكن حتى الآن لا توجد أي معلومات عن حالة الكنيسة.

**الأهمية/ الخصائص** جميع الأجزاء المتضررة هي ذات قيمة معمارية للكنيسة.

**فئة التوصيف** غير متوفر

## المعاينة

**الإينشاء** بنيان من الحجر الطبيعي ، 2-3 طبقة (مع أنقاض للتحشية)

**مواد البناء/ البنية** حجر كلسي، حجر كلسي أصفر، رخام/ قرميد، خشب، معدن، تبيطات

**الإكساء** حجر مقصب (نحيت)، حجر تلييس، حجر محفور/ منحوت، كلسة.

## تقييم الوضع

**الجزء / العنصر** قبوة و ...

**المتضرر من البناء**

**سبب الأضرار** آثار الحرب: بتأثير القصف والقذائف، الشظايا، الخ.

**نوع الأضرار** أضرار في السقف...

**مجال الأضرار**

**الخطر** خطر الإنهيار في الموقع بسبب الأضرار الإنشائية

## التوصيات

**التثبيت العاجل** التثبيت الإنشائي بالتدعيم العاجل للقبوة!

**حماية الموقع** من الضروري حماية الأحجار المكشوفة (أنقاض التحشية) ضد المطر ، حيث أن عمليات الإنتفاخ يمكن أن تؤدي إلى أضرار لاحقة (مثل التغطية بالقماش المشمع).

**توصيات إضافية** توثيق المبني: توثيق فوتوغرافي منهجي للبناء من جميع الجهات (ستاديا، فوتوغراميتري، ثري دي...).

المناطق المتضررة والأنقاض (انظر الدليل الإرشادية للتوثيق)

إدارة الركام (انظر الدليل الإرشادي)

الإحتفاظ بالأنقاض في الموقع وتخزينها بشكل آمن: من الضروري حماية أجزاء البناء المكشوفة ضد المطر

(مثل التغطية بالقماش المشمع).

**الحاجة للخبراء** التخطيط و/ أو تحليل الإجهادات من قبل مهندس مدني هو ضروري

(تشخيص إضافي) آراء خبراء الإنشاء؛ الترميم والتحقيقات العلمية والتفتيش على موقع المتفجرات

**ملاحظات** هذا المبني له سجل ضمن قاعدة بيانات المباني الأثرية في مشروع توثيق التراث السوري.

بحلول شهر تشرين الأول 2019، كان المشروع قد جمع وأرشف 1 صورة و 4 مخططات معمارية للكاتدرائية لفترة

قبل النزاع.



Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

Report made by  
A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

تقييم سريع للأضرار

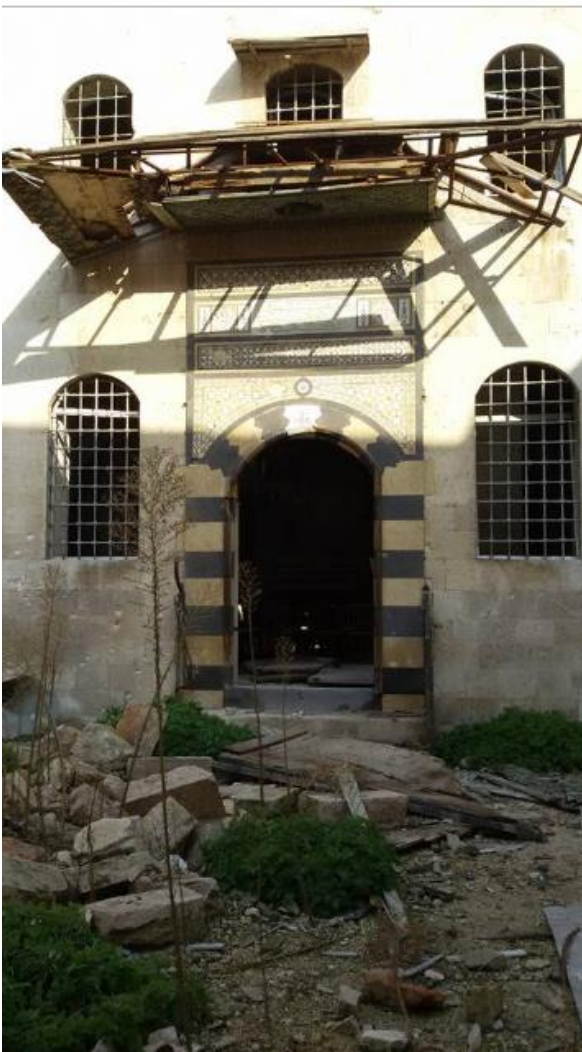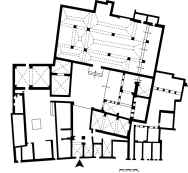

*Rubble at the entrance of Syriac Catholic Church*

مدخل كنيسة السريان الكاثوليك وامامها بعض الركام



*Damaged vault inside the Syriac Catholic Church*

قبوة متضررة داخل كنيسة السريان الكاثوليك

*Leila També, Facebook page (December 24, 2016)*

Al-Judayda Churches   كنائس حي الجديدة		Localization
Date of Report 2019-10-10	Mission <b>Rapid Damage Assessment</b> تقييم سريع للأضرار	
Report made by A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel (consultant)		

### **Rubble Management (General guidelines)**

Securing the collapsed building material is a high priority!

Building rubble should not be removed from the site until a qualified salvage and deposit concept is in place.

Schedule (responsibility > conservator / archaeologist/engineer / architect or similar):

1. At the beginning of the work, a complete photographic documentation of the entirety of the debris/rubble must be executed urgently (including from above).
2. All natural stones (ashlar, carved, sculptured) as well as any building decoration should be selected, classified and finally assigned to areas of the façade where they belong to. Single stones should be systematically signed and all sides should be photographed.

The rubble on site should be classified into the following categories:

- A. All types of building decoration as well as remains, fragments of particular importance / value / expressiveness, such as ashlar, ornamented stones, inscriptions, wall paintings, mosaics, tiles, carved wood/metal etc.
  - B. Remains, fragments of other cultural-historical/architectural significance, such as carved or shaped masonry, decorative plaster, stucco, bricks, tiles, metal, etc..
  - C. Remains, fragments of minor importance, such as modern building materials.
3. All objects from category A and B should be professionally stacked and covered with a sheet (or similar) and stored in a controlled manner on the building site (e.g. arcade, empty rooms, courtyard).

If no short-term measures can be carried out, the "rubble" on the ground should be covered with a tarpaulin. For longer-term protection, the rubble also should be covered with sand or, even better, protected by a scaffolding or protective roof.

## إدارة الأنقاض (دليل عام)

إن تأمين مواد البناء الساقطة والأنقاض هو ذو أولوية عالية. يجب عدم إزالة أنقاض المباني من الموقع حتى يتم وضع مفهوم للرفع والتخزين.

البرنامج: (المسؤولية < القيم / المرّم / الآثاريّ / المهندس المعماريّ أو ما شابه).

1. قبل بداية العمل، يجب عمل توثيق فوتوغرافي كامل لجميع الحطام (بما في ذلك التصوير من الأعلى).

2. يجب انتقاء الأحجار المنحوتة وتصنيفها وتخصيص أماكنها على الواجهة. يجب وسم الأحجار بعلامات بشكل منظم لكل واحدة منها بشكل منفرد مع تصوير جميع جوانب الأحجار.

يجب تصنيف الأنقاض ضمن الفئات التالية:

- أ. بقايا وشظايا ذات أهمية خاصة / القيمة / التعبير، مثل الأحجار المنحوتة والأحجار المزخرفة والنقوش وجميع أنواع زخارف البناء، إلخ
- ب. بقايا وشظايا ذات أهمية ثقافية - تاريخية / معمارية أخرى مثل قرميد القبة، والأحجار ذات الأشكال، وجصّ الأرضيات، والمعادن، إلخ. يجب تكديس كل الأجزاء بشكل منفصل.
- ج. بقايا وشظايا ذات أهمية بسيطة، مثل مواد البناء الحديثة.

3. يجب أن تكون جميع الأشياء من الفئتين (أ) و (ب) مكدّسة ومغطاة بطريقة مهنيّة بشراشف (أو بشيء مشابه) وأن تخزن في موقع البناء بطريقة تمكّن من مراقبتها (على سبيل المثال في الأروقة أو غرف فارغة أو الباحة).

إذا لم يكن بالإمكان تنفيذ تدابير قصيرة المدى، فيجب تغطية "الأنقاض" على الأرض بقماش مشمّع. وللحماية على المدى الطويل، يجب أيضاً تغطية الأنقاض بالرمل، أو حتى بشكل أفضل، بهيكل ثانوي مثل السقائل والسقف الواقي.

Date of Report  
2019-10-10

Mission

## Rapid Damage Assessment

Report made by

A. Haddad, I. Ballouz, R. Alafandi, Y. Rieffel  
(consultant)

## تقييم سريع للأضرار

### Condition Assessment Abbreviations | اختصارات تقييم الحالة

#### فئة الحالة

تشمل تحديد حالة كل عنصر أو جزء من المبنى. يعتمد تصنيف الحالة على تقييم عام لكل الأعراض ذات الصلة.

خالية من أي أعراض تغيير جوهري	خالية من الأعراض	CC 0
أعراض سطحية دون تغييرات كبيرة (خسارة أقل من 20%)	أعراض طفيفة	CC 1
ضرر محدود/ خسارة في السطح بأقل من 50%	أعراض متوسطة	CC 2
ضرر جسيم مع تأثيرات بيئية / خسارة فادحة وخطورة شديدة أكثر من 50%	أعراض كبيرة	CC 3
دمار مادي كامل للمبنى / أو مكون / أو عنصر لأكثر من 90%	فقدان كامل	CC 4

#### تقييم فئة ضرورة الاستجابة

يجب تقييم الخطورة لكل مكون (أو بشكل مشترك لمكونات متعددة تظهر عليها أعراض مماثلة). يتم تصنيف الحالات الملحة من خلال تحليل الخطورة الظاهرة ضمن فئات.

يتمد ل3 سنوات	طويل الأمد	UC 0
1-3 سنة	مدى متوسط	UC 1
خلال سنة	مدى قصير	UC 2
خلال 3 أشهر	مستعجل وفوري	UC 3

#### فئة التوصية بالتقييم العام

يجب تحديد فئة توصية شاملة للمبنى التراثي بشكل متكامل اعتماداً على تقييم المخاطر والتدابير الموصى بها لجميع المكونات. يتم تحديده من خلال تقييم كل مكون وحالته ومخاطره.

لم يتم تصنيف الحالة	NC
لا يتطلب أي تدابير	RC 0
صيانة/ حفظ وقائي	RC 1
إصلاحات خفيفة أو/و تحقيقات إضافية (قد تكون التحقيقات الإضافية أو آراء الخبراء ضرورية)	RC 2
إصلاحات أساسية بناءً على التشخيص	RC 3
إعادة البناء / إعادة الإعمار / عرض أثري، ...	RC 4

المصدر: الحفاظ على الممتلكات الثقافية - دراسة حالة وتقرير التراث الثقافي المبنى (BS EN 16096:2012 / EN 16096:2012 (E))

#### Condition classification (CC = condition class)

For each component / building element a condition class shall be stated. The condition classification is based on an overall assessment of all the relevant symptoms.

CC 0	No symptoms	Apparently without perceptible change in substance
CC 1	Minor symptoms	Only superficially, without substantial changes (loss < 20%)
CC 2	Moderately strong symptoms	Locally limited damage / Loss of surface (loss < 50%)
CC 3	Major symptoms	Serious damage with effects on the environment/Severe substantial loss/Danger of collapse (loss > 50%)
CC 4	Total loss	Physically complete destruction of a building / of a component / element (loss > 90%)

#### Urgency risk classification (UC = urgency class)

A risk assessment for each component (or collectively for multiple components exhibiting similar symptoms) shall be performed. The urgencies expressed through the risk analysis is graded into categories of urgency.

UC 0	Long term	From 3 years
UC 1	Intermediate term	1-3 years
UC 2	Short term	Within 1 year
UC 3	Urgent and immediate	Within 3 months

#### Overall classification (RC = recommendation class)

An overall recommendation class for the built cultural heritage as a whole shall be specified based on the risk assessment and recommended measures of all the components. It is specified by evaluating each component, its condition and risk.

NC	No recommendation class assigned
RC 0	No measures
RC 1	Maintenance / Preventive conservation
RC 2	Moderate repair and/or further investigation (additional investigations or expert opinions may be necessary)
RC 3	Major intervention based on diagnosis
RC 4	Rebuilding / Reconstruction / Archaeological presentation etc.

Source: Conservation of cultural property — Condition survey and report of built cultural heritage (BS EN 16096:2012 / EN 16096:2012 (E))